


AGREGAT MALARSKI WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

FSG 6.5 hydrodynamiczny - tłokowy



Najlepsze rozwiązanie dla mas szpachlowych

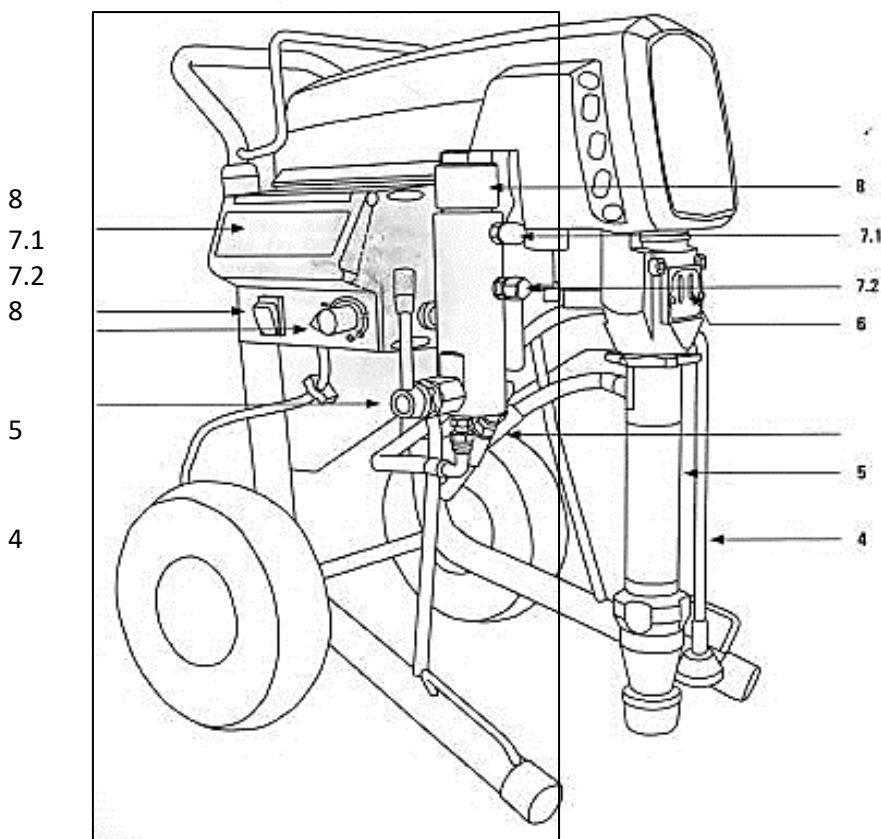

1. Załączanie/wyłączanie
2. Kontrolka ciśnienia
3. Regulator ciśnienia
4. Zawór bezpieczeństwa odpowietrzający
 - 4.1. Rura wyjściowa
5. Rura spustowa
6. Pompa dolna, wejście na dodawanie oleju
- 7.1. Wyjście materiału
- 7.2. Mocowanie węża wysokociśnieniowego
8. Zabudowany filtr materiałowy

Instrukcja obsługi agregatu malarskiego FSG 6.5

Należy przeczytać dokumentację obsługi przed uruchomieniem. Jest to warunek wstępny bezpiecznej pracy i bezproblemowej obsługi. Zapoznaj się z elementami sterującymi i obsługą maszyny przed jej użyciem.

Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i na urządzeniu

Ta dokumentacja jest stałą częścią opisanego produktu i powinna zostać przekazana kupującemu w momencie sprzedaży

DANE TECHNICZNE	FSG 6.5 AIRLESS agregat malarski z pompą tłokową
Maksymalne ciśnienie	227 bar
Maksymalna wydajność	6,3 Litrów/min
Maksymalna wielkość dyszy	0,041
Napięcie zasilania	220-250 V ~ 50/60 Hz
Moc	4 kW
Waga	58 kg
Wyświetlacz LED z automatyczną kontrolą ciśnienia dla równomiernego natrysku.	

Spis treści

Dane techniczne	2
Spis treści	3
Instrukcje bezpieczeństwa	4
Elektrische Sicherheit	4
Zabezpieczenia elektryczne	5
Narzędzia aplikacji/zastosowanie	5
Wypadki/zachowanie	5-6
Obszar zastosowania/materiały.	6
Materiały powłokowe	7
Montaż	8-10
Instalacja	11-13
Komunikaty o błędach/usterki	13-14
Czyszczenie	15
Konserwacja/przechowywanie/ transport	16
Akcesoria	17
Deklaracja zgodności WE	18

Zupełnie nowy hydrodynamiczny pistolet lakierniczy FSG 6.5 z pompą tłokową, przeznaczony do profesjonalnego użytku w nowych budynkach, do dużych prac renowacyjnych lub do obiektów średniej wielkości.

Wysoka wydajność przy stosowaniu bardzo lepkich lub wypełnionych materiałów powłokowych gwarantuje optymalny wynik zarówno techniczny, jak i ekonomiczny.

Dzięki wyrafinowanej technologii i wysokiej jakości wykonania, urządzenie natryskowe FSG 6.5 Airless działa niezwykle niezawodnie i jest trwałe.

Wszystkie elementy można przykręcić w kilku prostych krokach, a nakłady na konserwację pozostają niewielkie.

Masywna pompa tłokowa rozpylaczka farby zapewnia wydajność do 6,3 l/min, dzięki czemu bez trudu radzi sobie z pracą z dłuższymi węzami lub większymi dyszami do 0,041".

Instrukcja bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia tylko w nienagannym stanie technicznym!
- Ostrzeżenie – niebezpieczeństwo obrażeń!
- Nie wolno omijać urządzeń zabezpieczających i ochronnych!
- Nie używać w obszarach zagrożonych wybuchem
- **Podwyższone ryzyko wybuchu oparów, farb i lakierów Ryzyko zatrucia!**
- Zapewnić również odpowiednią wentylację w obszarze podłogi
- Używaj tylko z otwartymi oknami/drzwiami
- Miejsce pracy musi być wolne od źródeł zapłonu, palenie jest zabronione
- Gaśnice muszą być pod ręką
- Do czyszczenia nie używać materiałów łatwopalnych
- Umieść urządzenie na stabilnym i równym stojaku, aby nie mogło się przewrócić
- Przed włączeniem usuń narzędzia regulacyjne (usuń klucz)



Zabezpieczenia elektryczne

- Uwaga na napięcie sieciowe! Napięcie źródła zasilania musi być zgodne z tabliczką znamionową!
- Nie używać wtyczek przejściowych, zasilanie sieciowe musi mieć przewód ochronny



Podczas procesu natryskiwania na urządzeniu mogą gromadzić się ładunki elektrostatyczne!

- Uziemienie urządzenia, pojemnika, urządzeń wysokociśnieniowych, narzędzi i przedmiotu optymalnie przez elektryków
- Podłączanie zasilanie przez gniazdo ze stykiem uziemienia
- Zasilanie sieciowe musi być wyposażone w wyłącznik różnicowoprądowy INF ≤ 30 mA prąd wyzwalający
- Rezystancja elektroniczna między połączeniami musi wynosić = lub < 197 k Ω /m
- Unikaj fizycznego kontaktu z uziemionymi powierzchniami, gdy urządzenie jest podłączone, użyj uchwytów
- Przedłużacze muszą mieć żyłę ochronną – należy zwrócić uwagę na obszar ich zastosowania.
- Kilka urządzeń w rozszerzeniu może prowadzić do przeciążenia i pożaru/zwarć
- Regularnie czyść urządzenie, w tym otwory wentylacyjne, aby zapobiec porażeniu prądem
- Nosić odzież ochronną (okulary, ochronniki słuchu, środki ochrony dróg oddechowych, rękawice)
- związać włosy
- Przestrzegaj przerw w pracy
- Przeprowadzić odciążenie, gdy urządzenie nie jest używane
- Nie dotykaj końcówki pistoletu natryskowego ani nie trzymaj jej skierowanej na ludzi
- Zablokuj spust pistoletu natryskowego przed wymian akcesoriów/konserwacją/czyszczeniem. Całkowicie uwolnij ciśnienie i wyciągnij wtyczkę sieciową
- Ostrzeżenie: ciśnienie w układzie nie jest uwalniane natychmiast po wyłączeniu silnika! Poczekaj, aż manometr pokaże zero!



- Podczas podłączania urządzenia do zasilania włącznik/wyłącznik musi być w pozycji OFF
- Stosować tylko dysze/pistolety/węże/ przeznaczone tylko dla tego urządzenia, dopuszczalny zakres ciśnień oraz prawidłowo zamontowane węże i zabezpieczone
- Nie pracuj na drabinach
- Transport urządzenia używać kół transportowych

Narzędzia aplikacji i ich wykorzystanie



- Przed każdym użyciem agregatu sprawdź, czy urządzenie, kabel, narzędzia aplikacyjne są w dobrym stanie technicznym
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub oznak zużycia: wymienić części przed użyciem
- Naprawy i wymiany zużytych części mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel specjalistyczny !
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych

Uwagi dotyczące węża wysokociśnieniowego

- Nie zaginać, nadmiernie zginać (promień nie mniejszy niż 20 cm), skręcać, ciągnąć węży
- Nie używaj węży krótszych niż 8 metrów
- Chroń węże przed ostrymi przedmiotami i krawędziami
- Czyścić węże poprzez przetarcie węża tylko wilgotną szmatką, nie używać rozpuszczalników!

Unikaj wypadków spowodowanych ryzykiem szczątkowym

- Używaj tylko narzędzi zatwierdzonych przez producenta dla tego urządzenia
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia aplikacyjne są mocno osadzone, dokręć luźne śruby
- Zabronione jest stosowanie warstw pośrednich, tulei redukcyjnych i adapterów
- Szczególnie przestrzegać maksymalnych zakresów ciśnienia roboczego urządzenia natryskowego
- Jeśli wszystko jest w porządku: przeprowadzić rozruch testowy w celu wykrycia nie wykrytych uszkodzeń
- Nagłe pociągnięcie kabłąka spustowego pod wysokim ciśnieniem może generować bardzo dużą siłę odrzutu
- Dlatego przed każdym nieplanowanym naciśnięciem spustu upewnij się, że ciśnienie manometryczne jest włączone
- pokazuje NULL – 0
- Wykonaj opisane czynności robocze przy każdym uruchomieniu urządzenia.

UWAGI:

Nosić odpowiednią odzież ochronną: rękawice, okulary ochronne, obuwie antypoślizgowe
Trzymaj pistolet natryskowy za uchwyt, z dala od ciała i lekko w bok

**UŻYWAĆ
UBRANIA
ROBOCZEGO**

Zachowanie w nagłych wypadkach

a.) Ryzyko obrażeń w wyniku natrysku

- W przypadku zranienia przez natrysk głębszych warstw skóry należy natychmiast zgłosić się do lekarza
- Podaj lekarzowi informacje producenta dotyczące użytych materiałów powłokowych

Obszar zastosowania i materiały

- Urządzenie jest przeznaczone do malowania ścian i przedmiotów
- Podczas korzystania z wysokociśnieniowego urządzenia natryskowego należy potwierdzić kompatybilność materiałów
- Według producenta materiał musi być możliwy i dopuszczalny w urządzeniach bezpowietrznych
- Zastosowane materiały powłokowe muszą być kompatybilne z aluminium, aby uniknąć poważnej reakcji chemicznej, która mogłaby spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie mienia
- Według producenta materiał musi być możliwy i dopuszczalny w urządzeniach bezpowietrznych
- Zastosowane materiały powłokowe muszą być kompatybilne z aluminium, aby uniknąć poważnej reakcji chemicznej, która mogłaby spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie mienia
- Nie używaj 1,1,1-trichloroetanu, chlorku metylenu lub innych rozpuszczalników halogenowanych węglowodorów lub rozpuszczalników je zawierających
- Wiele materiałów i chemikaliów nie jest kompatybilnych z aluminium

Materiały powlekające o odpowiedniej

Nie należy przekraczać lepkości 25 000 m Pa.s - wodorozcieńczalny i/lub konieczny rozpuszczalnik - obróbka bardzo lepkich materiałów powłokowych

Obszary zastosowania	Zalecany rozmiar dyszy
środek antyadhezyjny farby olejne grunty przed lakierowane wypełniacze grunty farby na bazie żywic syntetycznych farby akrylowe	0,008" – 0,014"
dyspersje farby lateksowe	0,021" – 0,027"

ochrona przed korozją środek zmniejszające palność	0,021" – 0,031"
natryskowa szpachlówka bezpowietrzna	0,027" – 0,039"
bitumy zalecane przez producenta	0,029"

UWAGA

W przypadku stosowania materiałów powłokowych ze składnikami ściernymi, takich jak Bezpowietrzna szpachlówka natryskowa, mocno zużywają się dysze, zawory, filtry, węże i pistolety natryskowe.

W przypadku dwuskładnikowych materiałów powłokowych należy bezwzględnie przestrzegać podanego czasu obróbki, ponieważ może dojść do uszkodzenia urządzenia, jeśli nie zostanie wyczyszczone i przepłukane. Przestrzegać instrukcji producenta, takich jak rozcieńczanie płynów o dużej lepkości w przypadku problemów z ssaniem materiałów powłokowe. Uważaj, aby podczas rozcieńczania nie wchodziły powietrze

Nieodpowiednie materiały powłokowe

- wypełniacze
- tynki
- bitumy o dużej lepkości
- kwasy
- materiał o temperaturze zapłonu 21°

Montaż

Urządzenie

- Odłącz od sieci podczas każdej instalacji
- Spuść ciśnienie z urządzenia
- Zablokuj spust pistoletu natryskowego

Kula zaworu wlotowego

- Sprawdź mobilność (jeśli wydatek materiału na pompie jest zbyt niski)



Filtr

Sprawdź urządzenie i pistolet, wyczyść, jeśli są brudne i wymień, jeśli są zużyte (jest to zauważalne przy mniejszej wydajności materiału lub kodzie 02 na wyświetlaczu)



Wężę


- -

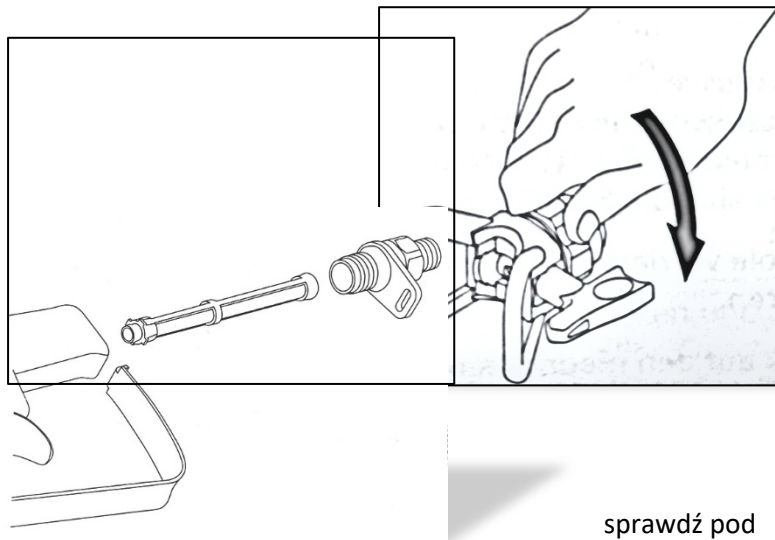

sprawdź pod kątem uszkodzeń

lub zużycia - pamiętaj o wymianie

- Zawsze montuj wężę na głównym wlocie węża
- Jeśli dwóch użytkowników pracuje jednocześnie - zamontować drugi wąż na wlocie wtórnym
- Sollten zwei Anwender gleichzeitig arbeiten – zweiten Schlauch am sekundären Eingang montieren
- **UWAGA: MOCNO DOKRĘCIĆ**

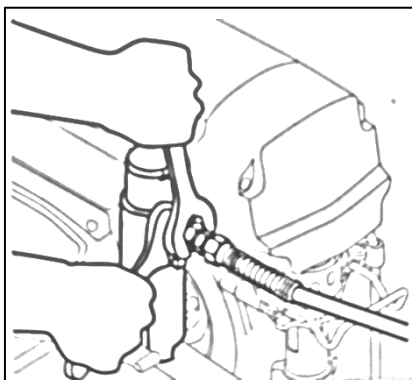

Pistolet natryskowy

- Używaj tylko z działającą blokadą zwalniającą i wspornikiem zwalniającym
- Zawsze blokuj osłonę spustu lub montuj narzędzia aplikacyjne podczas przerw w pracy
źródło niebezpieczeństwa!!!!

Dysze

- Odciążyć ciśnienie!
- Zdejmij osłonę dyszy
- Zamontuj dyszę, ponownie zamknij osłonę dyszy



Wąż wysokociśnieniowy do pistoletu

- Pistolet natryskowy musi być zablokowany i wąż być pustym od ciśnienia

- **UWAGA: mocno dokręcić**
- W tym czasie odpowietrz urządzenie i wyłącz

Pompa wyporowa

- Dolną pompę należy naoliwić przed każdym uruchomieniem
- Wypełnij szczeliny olejem antyadhezyjnym o właściwościach nieprzywierających

Odciążenie ciśnieniowe

UWAGA: Urządzenie pozostaje pod ciśnieniem do momentu ręcznego odciążenia! Dlatego zawsze odciążaj urządzenie podczas przerw w pracy. Narzędzia aplikacji muszą zostać zmienione!


Prace czyszczące i konserwacyjne należy przeprowadzić po każdym użyciu

Przestrzegać wymogu uziemienia!

- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk włączania/wyłączania
- Następnie odczekaj ok. 10 sekund, aż napięcie zostanie uwolnione
- Zablokuj pistolet natryskowy i wyjmij dyszę
- Ustaw ciśnienie na najniższy poziom i rozpylaj pistoletem, aż ciśnienie zostanie całkowicie uwolnione
- W przypadku krótkiej przerwy w pracy rurę spustową w wiadrze i odpowietrznik w dół

Zablokowanie węża lub zatkanie dyszy

- Vorsichtig die Mutter am Düsenschutz oder an der Hochdruckschlauchverbindung lösen
- Wyceluj pistolet z dala od siebie
- Po zmniejszeniu ciśnienia małymi krokami odkręć połączenie i usuń blokadę

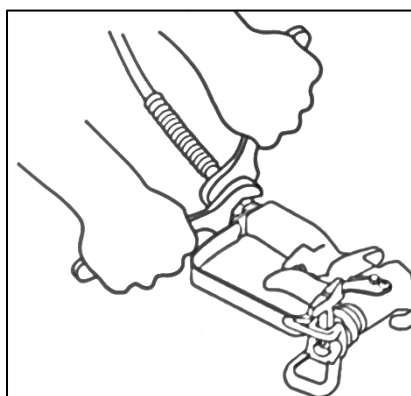



Instalacja

Przed uruchomieniem zawsze wyciągnąć wtyczkę i uwolnić ciśnienie! Zablokuj spust pistoletu natryskowego i postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa

- a.) Druck in Maschine, Schläuchen und Einsatzwerkzeugen überprüfen
- b.) Halten Sie zwei Eimer, einen davon aus Metall bereit
- c.) Eimer eins mit Wasser befüllen, Eimer zwei mit Beschichtungsstoff
- d.) Erdung beachten!



Proces płukania wodą:

- Ustaw regulator ciśnienia na najniższą wartość
- Wciśnij przycisk on/off i zwiększ ciśnienie o ½ obrotu – silnik uruchomi się
- Pozwól wodzie krążyć w kółko przez około 20 sekund
- Woda wypływa rurą spustową, ciśnienie spada
- Przekręć zawór odpowietrzający do góry
- Odblokuj blokadę spustu w pistolecie natryskowym
- Trzymaj pistolet natryskowy skierowany do pojemnika do płukania
- Uruchom pistolet i zwiększ ciśnienie o ½ obrotu, przepłucz przez około 1-1,5 minuty
- Sprawdź wszystkie połączenia pod kątem wycieków
- Podczas gdy materiał wycieka poprzez połączenia, zmniejsz ciśnienie
- Dokręć nieszczelne połączenia
- Następnie przeprowadź uruchomienie od początku

Proces natryskiwania materiałem powlekającym:

- Napełnij pompę materiałem powlekającym
- Dociśnij pistolet do wiadra i naciśnij spust przez około 20 sekund
- Urządzenie jest gotowe do natrysku

Wyłącz silnik

Silnik nie wyłącza się automatycznie po zwolnieniu pistoletu natryskowego.

Dlatego proszę postępować w następujący sposób:

- Ostrożnie otwórz zawór ciśnieniowy
- Ostrożnie otwórz zawór wylotowy
- Dopiero gdy ciśnienie na wyświetlaczu pokaże ZERO należy wcisnąć włącznik i wyłączyć silnik

Technika natryskiwania

Unikanie nakładania warstw farby o różnej grubości

- Odsuń od siebie pistolet przed naciśnięciem spustu
- Podczas natryskiwania zawsze trzymaj pistolet poziomo w kierunku ściany/obiektu
- Poruszaj pistoletem ramieniem, a nie nadgarstkiem
- Dostosuj prędkość natrysku do grubości farby
- Wybierz ciśnienie natrysku i odległość natrysku od obiektu i utrzymuj je na stałym poziomie
- Natryskuj zarówno poziomo, jak i pionowo
- Czas natryskiwania zależy od składu farby
- Nałóż około 30% pierwszej warstwy farby i pozostaw do wyschnięcia
- Drugą warstwę farby nakładać dopiero po wyschnięciu pierwszej

Unikanie kolorowych zatków

Farba bardzo szybko wysycha zarówno na ścianie jak i w naczyniu.

- Po zatrzymaniu pracy na kilka minut - wyłącz silnik
- W przypadku zatoru umieścić dyszę spryskiwacza w odpowiednim środku czyszczącym (patrz konserwacja/czyszczenie)
- W przypadku dłuższych przerw w działaniu maszyny konieczne jest jej wyczyszczenie i wyptukanie

Funkcje wyświetlania na wyświetlaczu

Główne funkcje przycisków:	Zadanie:
Przejdź do następnego ekranu	Krótkie naciśnięcie:
Zresetuj dane lub jednostki ciśnienia (psi, bar, MPa) zmiana	Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund: Ciśnienie musi wcześniej wynosić zero

Pokaż ciśnienie robocze: Jednostki: (psi, bar, MPa) możliwe	po osiągnięciu 14 barów na wyświetlaczu pojawi się ciśnienie automatycznie
Wyświetlanie ilości natrysku wdanej chwili	Krótko naciśnij główny przycisk:
Usuń wyświetlanie ilości	Naciśnij i przytrzymaj główny przycisk zadania
Aby wyświetlić ilość całości zużycia materiału	Krótko naciśnij główny przycisk Live
Pokaż godziny pracy silnika	Przycisk włączania/wyłączania po zwolnieniu ciśnienia włącz, naciskając główny przycisk

Wyświetlacz – komunikaty o błędach

Wyciągnij wtyczkę, zwolnij ciśnienie i zablokuj spust pistoletu przed każdym komunikatem o błędzie !!!

Przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa

Kod	Usterka	Jak naprawić
Kod 02 i 03	Czujnik lub styki zepsute lub poluzowany	Rozłącz połączenie, kontakty wyczyścić, podłącz ponownie
Kod 04 świeci lampka na wyświetlaczu mruga 4 krotnie	Zarejestrowano kartę kontrolną, skoki napięcia	Sprawdzić zasilanie
Kod 05 świeci lampka na wyświetlacz mruga 5 krotnie	Wał silnika się nie obraca. Silnik jest zablokowany, połączenie, sterowanie jest przerwane, lub za duży jest pobór mocy przez silnik	Rozmontować pompę i sprawdzić czy nie ma jakiejś blokady
Kod 06 świeci lampka na wyświetlacz mruga 6 krotnie	Przegrzane jest urządzenie	Poczekać aż urządzenie wystygnie
Kod 08 świeci lampka na wyświetlacz mruga 8 krotnie	Zbyt niskie zasilanie wewnętrzne	Sprawdzić zasilanie urządzenia
Kod 10 świeci lampka na wyświetlacz mruga 10 krotnie	Przegrzana tablica sterownicza	Sprawdzić wlot powietrza silnika/wentylator i podłączenie pytki sterowniczej czy jest połączona
Kod 12 świeci lampka na wyświetlacz mruga 12 razy	Ochrona przed nadmiernym poborem prądu	Zasilanie załączyć i włączyć
Kod 15 świeci lampka na wyświetlacz mruga 15 razy	Nieprawidłowe połączenie silnika	Sprawdzić połączenie
Kod 16 świeci lampka na wyświetlacz mruga 16 razy	Poluzowane zasilanie	Sprawdzić wtyczkę zasilania
Kod 17 świeci lampka na wyświetlacz mruga 16 razy	Nieprawidłowe zasilanie	Sprawdzić dopływ prądu i napięcie zasilania czy jest prawidłowe.

Pomoc przy zakłóceniach

Wyciągnij wtyczkę, zwolnij ciśnienie i zablokuj spust pistoletu przed każdym komunikatem o błędzie!!!

USTERKA	BŁĄD	NAPRAWIANIE
Zbyt mały wylot materiału	Zatkany filter lub dysza	Wyczyścić lub wymienić na nowe
	Zawór wlotowy i kula tłoka są zablokowane lub nieprawidłowo osadzone	Przywrócić mobilność
	Nieszczelny zawór odpowietrzający	dokręcić, naprawić lub wymienić
	Regulator ciśnienia	Sprawdzić czy można go obracać do oporu
	Spadek ciśnienia w węźu z materiałami o wyższej lepkości.	Wąż o dużej średnicy lub jest za krótki
	Przełącznik zasilania ustawiony zbyt nisko	Przełączyć na 16A lub 20A aby zasilanie było mniej obciążone

Jeżeli powyższe sprawdzone przyczyny się nie sprawdzają, należy sprawdzić pompę.

W szczególności:

- Nakrętka uszczelniająca gardziel pod kątem wycieków lub zużycia
- Gniazdo zaworu tłokowego na wysuszonym materiale
- Sprawdzić O pierścień na wytarcie

Silnik pracuje ale nie pracuje pompa	Uszkodzony trzpień pompy wyporowej	Wymienić
Ssanie pompy jest trudne	Nieszczelny zawór wlotowy Kulka jest źle osadzona lub utknęła W pompie jest powietrze	Pompę odpowietrzyć Dokręcić połączenia

Czyszczenie

Przed każdym czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę, zwolnić ciśnienie, zablokować spust pistoletu natryskowego!!!

Oczyścić zatkana dyszę:

- Zablokuj pistolet Obróć dyszę cofania (na żółtej dźwigni o 180°)
- Odblokuj pistolet natryskowy i spryskaj, zatkanie zostanie uwolnione
- Ponownie aktywuj blokadę i przywróć dyszę do pozycji wyjściowej

Odpowiednie środki czyszczące: - ciepła woda

- bez środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki

- z rozpuszczalnymi w wodzie materiałami powłokowymi

- Resztki farby reagują z rozpuszczalnikami, tworząc twardą żelową substancję

- po zastosowaniu materiałów powłokowych na bazie rozpuszczalników odpowiedni jest rozpuszczalnik o temperaturze zapłonu powyżej 21°

Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu. Nie należy dopuścić do zaschnięcia powłoki. Przy zaschnięciu powłoki powstanie uszkodzenie urządzenia, ponieważ przywiera ono do części wewnętrznych.

Proces czyszczenia:

1. Zanurzyć węże ssące i powrotne w pojemniku z odpowiednim środkiem czyszczącym
2. Przekręć zawór odpowietrzający do pozycji natryskiwania - włącz maszynę
3. Przy ustawieniu niskiego ciśnienia trzymać pistolet natryskowy przy wiadrze i natrysku

Wąż jest czyszczony

4. Przekręć zawór odpowietrzający w dół do pozycji spustowej
5. Płukać pod niskim ciśnieniem przez 5-10 minut
6. Wyjmij węże ssące i powrotne z wiadra i pozwól urządzeniu pracować przez 30 sekund
7. Wypompuj cały płyn z urządzenia
8. Po splukaniu wodą zaleca się splukanie benzyną gaśniczą
9. Tworzy to powłokę ochronną w urządzeniu – chroni przed korozją i zarysowaniem
10. Gdy urządzenie jest wyłączone, zawór odpowietrzający powinien znajdować się w pozycji opróżniania
11. Wyjmij filtr z urządzenia i wyczyść go
12. Powierzchnia urządzenia, węży i pistoletu natryskowego z wilgotną wodą z mydłem, wytrzyj zamoczoną szmatką

Konserwacja, przechowywanie, transport

Przed jakąkolwiek konserwacją, przechowywaniem i transportem należy wyciągnąć wtyczkę, spuścić ciśnienie, zablokować spust pistoletu lakierniczego!!!

Konserwacja:

Sprawdzać corocznie przez serwis lub kompetentną osobę

Raport z badań musi być sporządzony jako dowód:

- Kontrola wzrokowa pod kątem rozpoznawalnych wad
- Test funkcjonalny
- Sprawdzić urządzenia zabezpieczające i zrobić test wysokiego napięcia szafy sterowniczej

Przechowywanie:

- Poluzuj wszystkie połączenia śrubowe i zawory
- Przechowywać bez mrozu
Całkowicie spuścić materiały powłokowe na bazie wody w przypadku dłuższego przechowywania

Transport:

- Zwróć uwagę na bezpieczne opakowanie transportowe
- Usuń narzędzia aplikacji
- Poluzuj połączenie śrubowe
- Odsącz materiały powłokowe
- Wypłucz urządzenie i narzędzia aplikacji

Uwaga: urządzenie jest bardzo ciężkie – zwróć uwagę na mocowanie w pojeździe !

Utylizacja


- Nie wyrzucaj elektronarzędzi wraz z odpadami domowymi ani w środowisku naturalnym
- W krajach UE Dyrektywy 2012/19/UE i 2006/66/WE
- Zbieraj elektronarzędzia i baterie osobno i wyślij do ekologicznego recyklingu
- Punktem utylizacji jest handel specjalistyczny
- Wyrzuć opakowanie do domowego makulatury/kartonu/plastiku
- Uniemożliwić korzystanie z urządzenia, odłączając przewód zasilający

AKCESORIA

Dwa węże wysokociśnieniowe i lanca, w tym podwójna złączka / adapter, lanca ... i wiele więcej.

Wszystkie połączenia są znormalizowane i kompatybilne z dostępnymi na rynku akcesoriami.

Wszystkie połączenia są znormalizowane i kompatybilne z dostępnymi na rynku akcesoriami.

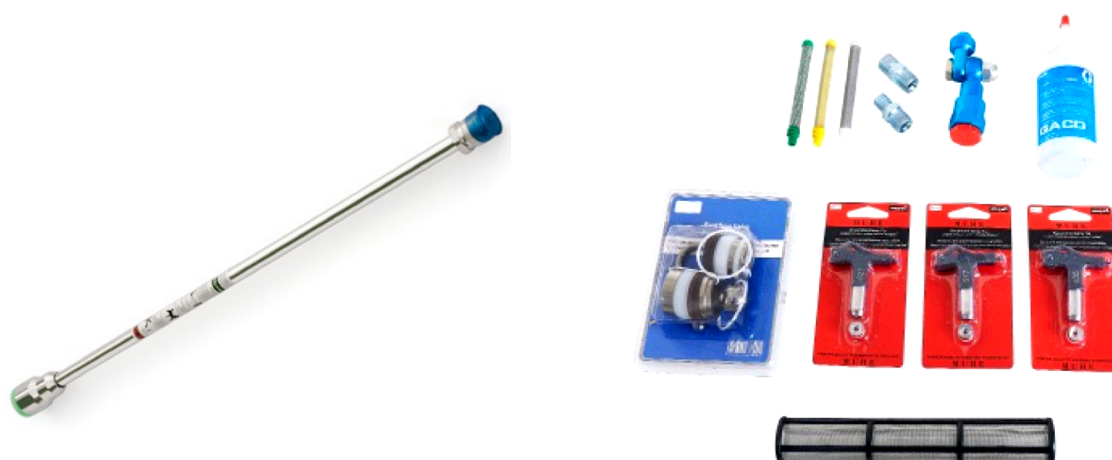

65 Deklaracja zgodności WE

zgodnie z Dyrektywą Maszynową WE 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r.

Niniejszym oświadczamy, że projekt i budowa maszyny opisanej poniżej, jak również wprowadzonej przez nas na rynek wersji spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy Dyrektywy WE 2006/42/WE. Niniejsza deklaracja traci ważność w przypadku modyfikacji maszyny bez naszej zgody.

Producent : V.E.P. Baumaschinen GmbH
Fedor-Schnorr-Straße 23
D-08523 Plauen
Tel.: +49(0)3741/201080

Opis maszyny Urządzenie do malowania
Typ / Modell: FSG 6.5 Airless
Numer seryjny 650 02021 00

Rok produkcji: 2021

Deklarowana zgodność z innymi wytycznymi/przepisami mającymi zastosowanie do produktu

2006/42/EC und 2014/30/EU

Zastosowane normy zharmonizowane w szczególności:

- *EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN IEC 61000-6-1:2019, EN 61000-3-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019
- * 2011/65/EU ergänzt durch die Richtlinie 2015/863/EU, EN 62321-4:2014+A1:2017
EN 62321-5:2014, EN 62321-7-2:2017, EN 62321-6:2015 EN IEC 63000:2018
- * 2000/14/EC ergänzt durch die Richtlinie 2005/88/EC, EN ISO 3744:2010
2012/19/EU, EN 50419:2006

Osoba upoważniona do dokumentacji technicznej:

Dipl.-Ing. Ralf Röder
Fedor-Schnorr-Straße 23
D-08523 Plauen

Ort / Datum: Plauen, den

Angaben zu Person des Unterzeichners:

Dipl.-Ing. Ralf Röder, Prokurist